
Manual de instalación de las mamparas PVC tecowash

 


"Líderes en calidad de lavado"

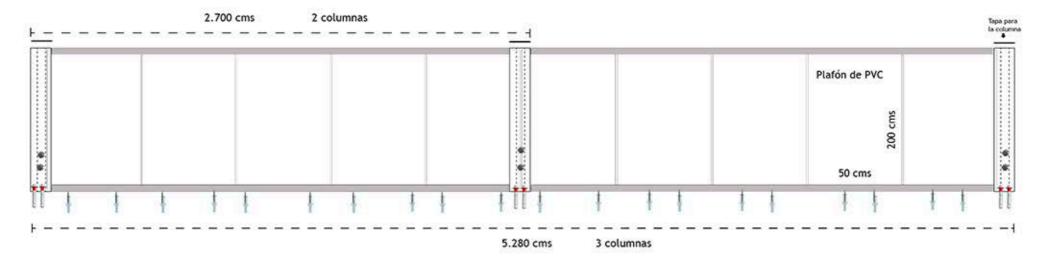

Croquis del montaje de la mampara

(Si desea impermeabilizar selle con silicona el perfil "U" al suelo)



Material necesario para el montaje







1 Cuando tengamos la superficie de trabajo limpia y marcadas las guías de trabajo en el suelo, es cuando procederemos a atornillar la 1ª columna metálica con los tacos/tornillos "Espirro" 4 x columna.



3 Presentaremos el perfil "U" este tiene que tocar la parte metálica de la pata de la columna metálica

2 Dejaremos caer la 1ª columna de PVC hasta tocar el suelo. (Teniendo en cuenta que, de los 4 lados de la columna, 1 sola será la guía en donde se Incrustaran las mamparas)



 
4 Realizaremos dos agujeros para colocar dos tornillos con sus tacos sujetando el perfil "U".

Recuerde que la primera parte de su mampara tiene 2, 5 mts, a partir de aquí tendrá que colocar la 2ª columna metálica, montar la 2ª columna de PVC y repetir las operaciones

6 Colocada el primera plafón

iremos montando verticalmen-

te los siguientes



tecowest

"Líderes en calidad de lavado"




5 Una vez tengamos los perfiles sujetados al suelo, es cuándo podremos ir colocando los plafones de PVC. La podemos colocar vertical o horizontalmente.

El siguiente plafón será más practico colocarla verticalmente, cerciorándonos de su posición, que encajen entre sí (macho-hembra), vigilando que entre dentro del perfil "U".

Puede ayudarse de una espátula para encajarlas o de algún fragmento del perfil "U" tal y como se muestra en la imagen)



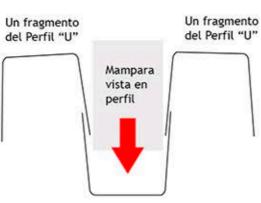

Perfil "U"





7 Colocados todos los plafones con su segunda columna, ahora solo queda cerrar el trabajo, colocando la tercera columna metalizada y su columna de PVC 8 Ahora solo nos quedara los detalles, pero antes, colocaremos en sentido inverso el Perfil "U" encima y tapando la parte superior de las mamparas (recomendamos que se utilice el truco del fragmento de Perfil "U" para facilitar la tarea).



9 Coloramos en las cimas de las columna de PVC (parte superior) la Tapa-Sombrero, evitando con ello que entre suciedad o agua.



10 Reforzaremos las columnas de PVC a las columnas metálicas con los tornillos con cabezal de broca



tecovesh especialistas en carwash innovación tecnológica

"Líderes en calidad de lavado"

11 Taparemos/forraremos los 3 lados de la columna de PVC, (la 1ª columna y la última columna, la de en medio esta solo dispone de dos caras para tapar/forrar) tal como se ve en la foto

